

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 37B9EF0F-877B-4761-ADB6-67179F38C0BA

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: Tiguan e-Hybrid - 13 kWh

KILOMETERSTAND: 54.141 km
FIN: WVGZZZ5N0PW412282

DURCHGEFÜHRT VON: Walter Schneider
GmbH & Co. KG - Siegen

DATUM UND UHRZEIT:
23.06.26, 13:27

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

96,0 %

ENERGIE 10kWh | 10kWh




WLTP-REICHWEITE 47km | 49km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

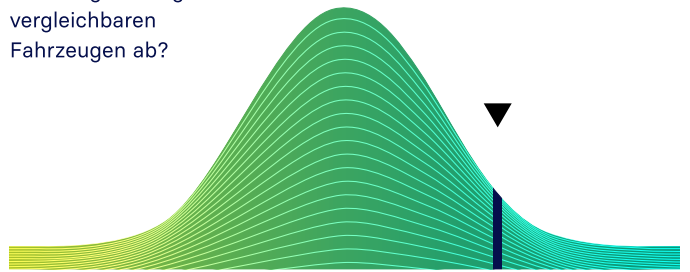

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

| | Brutto | Netto (nominal) | Nutzbar |
|----------|---------|-----------------|---------|
| Aktuell: | 12,5kWh | 10,0kWh | 10,0kWh |
| Neu: | 13,0kWh | 10,4kWh | 10,4kWh |

REICHWEITE

| | WLTP | Typisch |
|----------|------|---------|
| Aktuell: | 47km | 36km |
| Neu: | 49km | 38km |

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 13:27:28

| | |
|---------------------------|---|
| FLASH Test gestartet. | ✓ |
| Fahrzeug erkannt. | ✓ |
| Start der Datenerfassung. | ✓ |
| Datenerfassung beendet. | ✓ |
| Analyse der Daten. | ✓ |
| Analyse abgeschlossen. | ✓ |

SENSOREN

| | |
|-----------------------|---|
| Spannungssensor | ✓ |
| Stromsensor | ✓ |
| Temperatursensoren | ✓ |
| Zellspannungssensoren | ✓ |

BMS


| | Wert | Status |
|---------------------------------|------|--------|
| BMS-Ladezustand (SoC)*: | 6% | |
| Genauigkeit der SoC-Berechnung: | | ✓ |
| BMS-Gesundheitszustand (SoH)*: | 98% | |
| Genauigkeit der SoH-Berechnung: | | ✓ |

MESSWERTE

| | Min. | Max. | Delta | Status |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Batterietemperatur | 27,0°C | 27,5°C | 0,5°C | ✓ |
| Zellenspannung | 3,555V | 3,562V | 7mV | ✓ |
| Batteriespannung | 341,6V | | | |
| Durchschn. Stromstärke | -0,0A | | | |

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 - 20 | 3.558 | 3.556 | 3.558 | 3.558 | 3.555 | 3.559 | 3.555 | 3.557 | 3.559 | 3.560 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.557 | 3.557 | 3.556 | 3.558 | 3.557 | 3.557 | 3.557 |
| 21 - 40 | 3.556 | 3.557 | 3.558 | 3.557 | 3.557 | 3.555 | 3.557 | 3.557 | 3.559 | 3.558 | 3.558 | 3.560 | 3.558 | 3.558 | 3.556 | 3.557 | 3.557 | 3.558 | 3.557 | 3.558 |
| 41 - 60 | 3.556 | 3.559 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.559 | 3.556 | 3.561 | 3.558 | 3.560 | 3.560 | 3.559 | 3.560 | 3.558 | 3.560 | 3.558 | 3.558 | 3.560 | 3.557 | 3.559 |
| 61 - 80 | 3.559 | 3.559 | 3.555 | 3.556 | 3.559 | 3.561 | 3.559 | 3.557 | 3.557 | 3.560 | 3.559 | 3.557 | 3.559 | 3.557 | 3.558 | 3.559 | 3.559 | 3.560 | 3.557 | 3.557 |
| 81 - 96 | 3.558 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.557 | 3.561 | 3.560 | 3.560 | 3.555 | 3.561 | 3.559 | 3.560 | 3.560 | 3.561 | 3.562 | 3.558 | / | / | / | / |

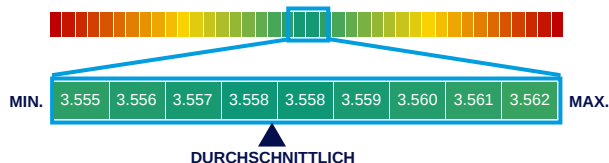

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.