

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: CC34AC53-E0BB-4B87-B49B-B427E7DC70B1

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: A6 / A7 TFSIe 17,9 kWh

KILOMETERSTAND: 53.668 km
FIN: WAUZZZF26PN022833
DATUM UND UHRZEIT:
23.04.26, 16:04

DURCHGEFÜHRT VON: Audi Zentrum
Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

98,8 %

ENERGIE 14kWh | 14kWh




WLTP-REICHWEITE 72km | 73km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

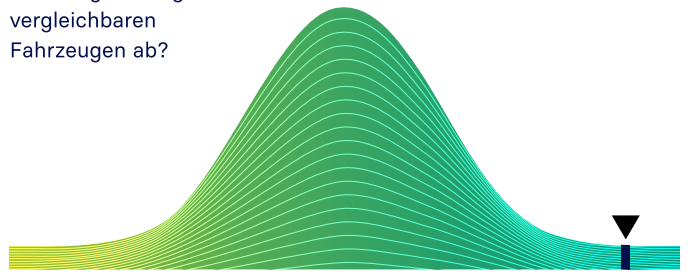

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

HERAUSRAGENDER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem hervorragenden Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	17,7kWh	14,2kWh	14,2kWh
Neu:	17,9kWh	14,4kWh	14,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	72km	56km
Neu:	73km	56km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 16:04:00

- FLASH Test gestartet. ✓
- Fahrzeug erkannt. ✓
- Start der Datenerfassung. ✓
- Datenerfassung beendet. ✓
- Analyse der Daten. ✓
- Analyse abgeschlossen. ✓

SENSOREN

- Spannungssensor ✓
- Stromsensor ✓
- Temperatursensoren ✓
- Zellspannungssensoren ✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	24%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	99%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	13,0°C	14,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,559V	3,561V	2mV	✓
Batteriespannung	370,2V			
Durchschn. Stromstärke	-1,4A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.560	3.561	3.561	3.560	3.560	3.561	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.559	3.560
21 - 40	3.560	3.559	3.560	3.561	3.560	3.560	3.560	3.561	3.559	3.561	3.559	3.559	3.561	3.559	3.561	3.559	3.560	3.561	3.560	3.560
41 - 60	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.559
61 - 80	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.561	3.561	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.559	3.561
81 - 100	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.559	3.560	3.560	3.559	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
101 - 104	3.561	3.561	3.560	3.560	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

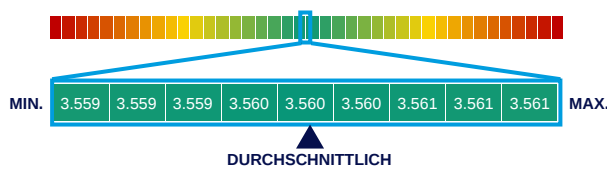

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.